

Návod na použitie

BGT 1-6, BGS 1-6

vyprážacia panvica v stolovej a stojacej verzii

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Gáz-Grill Kft.

833 Tiszaadony, Rákóczi út 12. Tel.: 30 / 219-6435, 70 / 353-5822

E-mail: info@gazgrill.hu Internet: www.gazgrill.hu

vyhlasuje, že

MUE - Uwe Ebertz GmbH

Zur Dornheck 13 35764 Sinn-Fleisbach

Industriegebiet Fleisbach-Ost

zariadenia vyrobené na základe jeho schválenia sú v súlade s platnými predpismi

Názov zariadenia	Číslo certifikátu
vyprážacia panvica v stolovej a stojacej verzii BGT 1-6, BGS 1-6	CE 0085AS0092

Vyššie uvedené spotrebiče boli skontrolované a schválené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o zariadeniach na spaľovanie plyných palív.

Základné požiadavky smerníc o plynových zariadeniach stanovené v nariadení (EÚ) 2016/426:

Princíp testu:	Emisie:	Názov (skrátенý):
DIN EN 203-1	(2014.07.01.)	Obchodné kuchynské vybavenie - Časť 1: Nemecká verzia EN 203-1: 2004-07
DIN EN 203-2/10	(2007.07.01)	Obchodné kuchynské náradie - Časť 2: Nemecká verzia EN 203-2-10: 2007

Certifikačný orgán:

DVGW CERT GmbH., Josef-Wirmer Str. 1-3, 53123 Bonn, www.dvqw-cert.com

1. Montáž

Pred zostavením a používaním zariadenia si pozorne prečítajte text tejto príručky. Zariadenie musí byť pripojené v súlade s platnými predpismi o inštalácii. Môže byť nastavený a používaný iba v dobre vetranej miestnosti, aby sa zabránilo tvorbe koncentrovaných, zdraviu škodlivých produktov spaľovania.

1.1 Varovanie

Na zostavenie a pripojenie zariadenia je potrebný kvalifikovaný technik. Položky zapečatené výrobcom alebo jeho zástupcom nemôže inštalatér obsluhovať. Počas prevádzky musí byť prístroj neustále sledovaný.

1.2 Inštalácia

Zariadenie musí byť inštalované na stabilnom, nosnom podklade. Zem by mala byť rovná a


vodorovná. Ak je zariadenie spojené s ohybnou hadicou, musí byť pripevnené k montážnej ploche. Ak je spotrebič umiestnený vedľa tepelne citlivých zariadení (napr. nábytok, elektrické vedenie v stene), musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť 100 mm zozadu a 200 mm od bočných stien. Ak je na stôl položený, stôl musí byť vyrobený z tepelne odolného a nehorľavého materiálu. Stacionárne zariadenia musia byť namontované na montážnej ploche.

1.3 Plynová prípojka

Pred pripojením sa uistite, či je spotrebič v mieste inštalácie pripojený k plynovému systému. Skontrolujte, či je predvolené nastavenie spotrebiča v súlade s existujúcim plynovým systémom. Ak to nie je v súlade, prístroj nie je možné ovládať. Nie je možné prepnúť prístroj na iný plynový systém. Na dobre prístupnom mieste v plynovode musí byť namontovaná schválená pripojovacia armatúra (plynový uzatvárací ventil). Po pripojení musia byť všetky plynové potrubia skontrolované na tesnosť za prevádzkového tlaku penotvorným prostriedkom alebo sprejom na kontrolu tesnosti. Tesnosť je primeraná, ak sa pri kontrole netvorí bubliny. Kontrola tesnosti otvoreným ohňom je prísne zakázaná. Plynová prípojka pre zariadenia na zemný plyn: podľa ISO 7-1 R 1/2 "Plynová prípojka pre zariadenia na skvapalnený plyn: 8 mm presná oceľová rúrka

1.4 Výstuž plynovej hadice

1. Utiahnite prevlečnú maticu na plynovom potrubí.
2. Potiahnite tesniaci krúžok do plynovej rúry v správnej polohe (pozri obrázok).
3. Zatlačte spojovaciu časť na plynové potrubie až na doraz a na závit naskrutkujte prevlečnú maticu.
4. Utiahnite kľúčom.

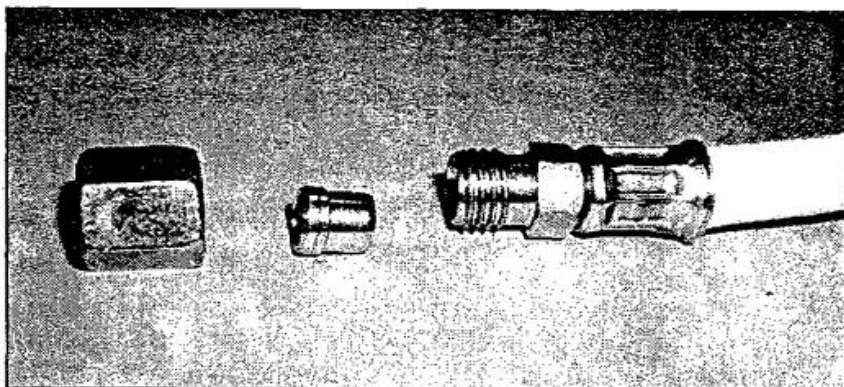

2. Technické údaje

Zariadenia boli vyvinuté pre určitý typ plynu, to znamená buď pre prevádzku so zemným plynom, alebo pre prevádzku so skvapalneným plynom. Výrobné nastavenie je možné načítať z údajového listu zariadenia alebo zo samostatnej nálepky.

I 2E alebo **I 3 B/P** kategórie

	Menovitý tlak	Povolené hodnoty tlaku pripojenia
Zemný plyn	20 mbar	18 – 25 mbar
Skvapalnený plyn	50 mbar	42,5 – 57,5 mbar

Uvedenie do prevádzky mimo vyššie uvedených hodnôt tlaku nie je dovolené.

Typ: A1

Nízke tepelné zaťaženie horáka: 1,7 kW pre zemný plyn, 1,6 kW pre skvapalnený ropný plyn

Potreba spaľovacieho vzduchu na horák: 5,5 m³ / h


Tepelná záťaž na jeden horák: 4 kW

3. Školenie obsluhy


Používateľ musí byť poučený o obsluhu prístroja. Pokyny dodávané so zariadením musia byť odovzdané užívateľovi alebo operátorovi. Prevádzkovateľ musí byť upozornený, že po akejkoľvek konštrukčnej zmene v oblasti inštalácie, ktorá ovplyvňuje spaľovací vzduch, je potrebné

zopakovať funkčnú skúšku.


4. Použitie

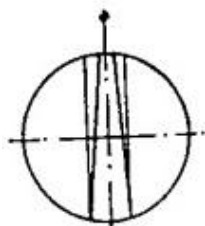

ZATVORENÉ

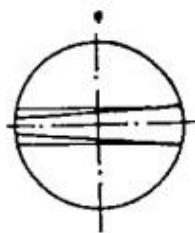

MAXIMUM

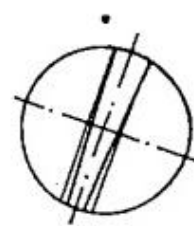

MINIMUM

4.1 Uvedenie do prevádzky

Otočte škrtiacu klapku o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek a zatlačte ju dovnútra. Opakovane stlačte tlačidlo zapalovania na piezoelektrickom zapalovači (ak je to potrebné niekoľkokrát), kým sa plameň nezapáli. Po zapálení zapalovač tlačte 10-15 sekúnd, kým plameň nezostane svietiť. Ďalší pokus o zapálenie sa môže opakovať najskôr po 1 minúte. Pri spotrebičoch s viacerými horákmi začínajte vždy s horákom vľavo. Zodpovedajúce ovládanie škrtiacej klapky sa potom musí otočiť o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek a podržať stlačené. Zapalovanie z ľavého horáka do pravého horáka je automatické. Z polohy vysokého plameňa, v závislosti od potreby tepla, je možné reguláciu plynu plynule nastaviť do polohy nízkeho plameňa otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Je potrebné dbať na to, aby horák alebo horáky zostali horiace aj pri nízkej polohe plameňa. Venujte pozornosť úspore energie!

4.2 Vyradenie z prevádzky

Ak chcete spotrebič odstaviť z prevádzky, musí byť plynový regulátor otočený v smere hodinových ručičiek do polohy „0“. Ak spotrebič nepoužívate alebo ho pozastavíte na dlhšiu dobu, musí sa uzavrieť aj spojovacia armatúra (plynový uzatvárací ventil).

Ak spozorujete akékoľvek rušenie počas prevádzky, musí byť prístroj okamžite vyradený z prevádzky a porucha musí byť konzultovaná technikom.

4.3 Dôležitá rada

Prístroj je určený iba na priemyselné použitie a smie ho obsluhovať iba kvalifikovaný personál. Je vhodné pravidelne kontrolovať stav prístroja. Časový interval medzi kontrolami závisí od toho, ako často sa zariadenie používa, musí sa však vykonať minimálne jedna kontrola za rok. Môže sa prevádzkovať iba pod dohľadom.

Ak použijete panvicu, musíte odstrániť rošt, rošty / kryt plameňa a plech na masť pod horákmi. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu bezpečnostného vybavenia a tým k vyhoreniu. Gril nesmie byť pokrytý hliníkovou fóliou.

Pri použití roštu na pečenie je potrebný plech na masť.

Odporúčame vám, aby ste počas grilovania vždy podnos s tukom naplnili vodou, aby ste zabránili pripáleniu odkvapkávaného tuku. Zároveň sa stúpajúcou parou zlepšuje konzistencia pečeného produktu.

Počas používania sa miska na masť a rukoväť nádoby môžu zahriať. Pozor, nebezpečenstvo popálenia! Berte to na vedomie pri vyberaní misky a panvice.

Pravidelne kontrolujte a vyprázdňujte zásobník na tuk!

Prístroj sa nesmie používať bez dozoru. Nebezpečenstvo popálenia!

Oceľovú panvicu na vyprážanie, vyprážanie a praženie je vhodné pred prvým použitím spáliť. (Spotrebič očistite, namažte tukom a zapnite. Počkajte, kým sa panvica nezahreje a olej na nej začne mierne vriieť / dymiť. Zatvorte zdroj tepla a nechajte ho vychladnúť.)

5. Panvica

V prípade ocelevej panvice nezabudnite, že materiál je citlivý na hrdzu, preto musí byť po každom použití namazaný tukom.

Nesprávne použitie (napr. málo výrobkov na pečenie naraz v panvici a prevádzka horákov na maximálny výkon alebo iba výhradné použitie niektorých horákov) môže panvicu zdeformovať. Preto na deformované panvice vyrobené zo železa sa záruka nevzťahuje.

6. Čistenie

Po každom použití sa odporúča prístroj vyčistiť. Vonkajšie časti, rošt a podnos na tuky je možné očistiť teplou vodou, v prípade potreby môžete použiť bežný, nie veľmi silný čistiaci prostriedok na riad.

Odporúčame z času na čas vyčistiť aj gril v umývačke riadu.

Pozor! Pri čistení a prevádzke je potrebné dbať na to, aby ste nezablokovali otvory horáka. Ak je to potrebné, otvorte otvory štetcom alebo tenkým drôtom (Ø 1,5 mm).

Po úplnom vyschnutí horákov je možné prístroj znovu používať.

7. Opatrenia v prípade poruchy

Poruchy môžu vyplývať z výpadku dodávky plynu, kontaminácie komponentov dôležitých pre prevádzku, nesprávneho použitia alebo poruchy zapaľovacích, ovládacích a monitorovacích zariadení. Ak je prívod plynu bezchybný, časti potrebné na prevádzku spotrebiča sú čisté a je vylúčené nesprávne zaobchádzanie, je potrebné obrátiť sa na kvalifikovaného technika.

Opravy môžu vykonávať iba montéri na plyn v súlade s platnými predpismi pre reštaurovanie a prevádzku.

8. Údržba

Počas údržby je potrebné skontrolovať bezpečnostné vybavenie prístroja, činnosť piezoelektrického zapaľovača a činnosť horákov. Tiež sa uistite, či plameň nestúpa alebo sa neodskočí, keď je horák horúci alebo studený.

V otvoroch horáka, dýzach a okolo vstupu primárneho vzduchu nesmú byť žiadne cudzie telesá.

Údržbu a výmenu dielov môžu vykonávať iba kvalifikovaní technici.

Pri správnej funkcii nie je potrebné naolejovať viacúčelové zariadenia (plynový kohút). Ak je kôtkanie, musí sa zistiť príčina v prípade príliš vysokej zmeny teploty.

Záruku dokonalého a bezpečného fungovania je možné uplatniť, iba ak je prístroj prevádzkovaný správne a pri neustálej údržbe odborníkom. To platí aj pre ustanovenia zákonov o technických pracovných prostriedkoch, ako aj pre predpisy o prevencii nehôd.